■重要
当社がネットワーク経由またはホームページ上等でご提供する正式なソフトウェア更新以外の使用や、当社からお知らせする方法以外での更新は行わないでください。
不正な状態で本体機能の更新を行った場合、動作保証を行わないだけでなく、アフターサービスおよび保証の対象外となります。

ソフトウェア更新には次の2通りの方法があります。

● ネットワーク経由による方法……2ページ


● USBストレージ（USBメモリー）による方法……3ページ
（別途、USBストレージが必要となります）

エラーが発生した場合は、最終ページの 問題が発生したらをご確認ください。

ネットワーク経由による方法

必要事項:
-本機がネットワークに接続されている状態であること
設定メニュー内の「接続試験」でネットワークに接続されているか確認することができます。
詳細は問題が発生したらのページをご確認ください。

手順 1 本機の電源をオンにし、リモコンの[SETUP]ボタンを押して設定メニューから「システム」→「ソフトウェア更新」→「ネットワーク」の順で選択します。

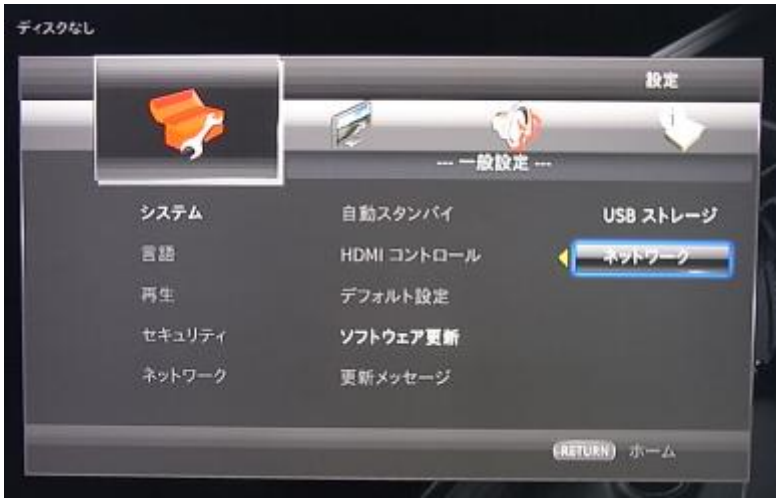

手順 2 更新ソフトウェアの確認を自動的に開始します。新しいソフトウェアが見つかると更新を実行するかどうか確認画面が出てきますので、画面指示にしたがって更新を開始してください。

更新中は本機の操作や電源を切らないでください。

更新が完了すると自動的に再起動します。

手順 3 再起動後、リモコンの[SETUP]ボタンを押して設定メニューを表示させ、「システム情報」を選択します。正常に更新されたことを確認してください。

以上で本機のアップデート作業は終了です。


USB ストレージによる方法

必要事項:
USB ストレージデバイス（USB メモリー）：100MB 以上の空きがあるもの。
（ファイルシステムは FAT16 または FAT32 フォーマット）
更新ソフトウェア：ヤマハホームページからダウンロード

手順 1　ヤマハホームページより更新ソフトウェアをダウンロードします。
ダウンロードファイル“BDA1060_Vxxxxx.zip”を解凍してください。
解凍後、“UPG”フォルダが展開されますので、フォルダごと USB メモリーにコピーします。USB メモリーにはこれ以外のデータは置かないでください。

手順 2　USB メモリーを本機フロントパネルの USB 端子に接続します。

手順 3　本機の電源をオンにし、リモコンの[SETUP]ボタンを押して設定メニュー画面から「システム」→「ソフトウェア更新」→「USB ストレージ」の順で選択します。更新ソフトウェアの確認を自動的に開始します。新しいソフトウェアが見つかると更新を実行するかどうか確認画面が出てきますので、画面指示にしたがって更新を開始してください。

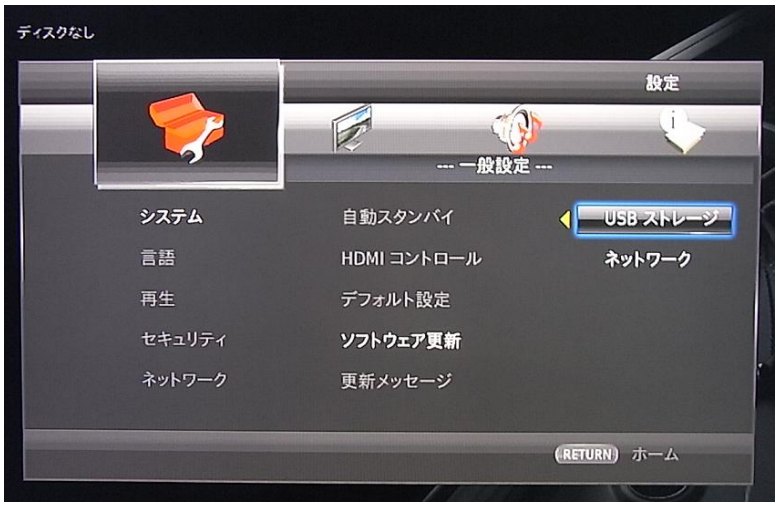

更新中は本機の操作や電源を切らないでください。

更新が完了すると自動的に再起動します。

手順 4　再起動後、リモコンの[SETUP]ボタンを押して設定メニューを表示させ、「システム情報」を選択します。正常に更新されたことを確認してください。

以上で本機のアップデート作業は終了です。

問題が発生したら

<ネットワーク経由による場合 >

■ ネットワークによるソフトウェア更新ができない。

✓ 「接続試験」を実施してください。
（設定メニュー画面から「ネットワーク」→「接続試験」の順で選択）



“ネットワークが接続できません”と表示された場合、正しくネットワーク機器が接続されていない可能性がありますので、接続状態を確認してください。

< USB ストレージによる場合 >

■ 更新ソフトウェアを認識しない。

✓ “UPG”フォルダが USB メモリーのルートディレクトリ（最上層ディレクトリ）にコピーされているか確認してください。
✓ USB メモリーに更新ソフトウェア以外のファイルを置かないでください。
✓ パスワード保護が掛かっていない USB メモリーであることを確認してください。
✓ フォルダやファイル名を変更しないでください。

< 共通事項 >

■ 更新中に予期せぬエラーが発生した。

✓ 本機の電源を一旦オフにした後、もう一度手順 1 から再試行してください。
（途中でエラーが発生しても元のバージョンに復元されます。）

■ ″フロントエンドファイルがありません″、″更新に有効なフロントエンド用ファイルがありません。バックエンドの更新を行います″と表示が出た。

✓ リモコンの[ENTER]ボタンを押して次の画面指示に従ってください。

■ “更新用ファイルがありません”、“更新に有効なファイルがありません”と表示が出た。

✓ 更新ソフトウェアが本機のソフトウェアバージョンと同一の可能性があります。設定メニューの「システム情報」でバージョンを確認してください。